








KATALOG VAD PRO VIZUÁLNÍ KONTROLU INICIÁTORŮ

Plastové vlákno u obštířku			
NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS	
Obrázek			
Popis	Plastové vlákno vycházející z obštířku.	Iniciátor nesmí obsahovat plastová vlákna.	



Plastová čepička není kompletní			
NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS	
Obrázek			
Popis	Plastová čepička není kompletní (chybějící hmota čepičky)	Plastová čepička musí být kompletní.	




Deformace plastové čepičky		
	NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek		
Popis	<p>Deformace plastové čepičky</p>	<p>Plastová čepička nesmí vykazovat žádné deformace – bubliny, trhliny, díry</p>
		





Poškození plastové čepičky	
NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek	
Popis	
Popis	Poškození plastové čepičky.
Popis	Plastová čepička nesmí vykazovat žádné deformace či poškození.


Přetok na hraně průměru 11.10 mm	
NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek	
Popis	
Popis	Přetok na hraně průměru 11.10 mm.
Popis	Hrana průměru 11.10 mm nesmí vykazovat přetoky či jiné deformace.

Ostatní	
----------------	--



Nálitok na dně čepečky		
	NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek		
Popis	Nálitok na dně plastové čepečky větší než 0.1 mm.	Nálitok na dně čepečky do 0.1 mm





Zbarvený obšřik	
NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek	Obrázek
	
Popis	Popis
<p>Zbarvený obšřik. Obšřik je tvořen více barvami nebo jejich odstíny.</p>	<p>Obšřik nesmí vykazovat barevné přechody nebo rozdíly.</p>
Ostatní	Ostatní
	


Nálitek			
NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS	
Obrázek			
Popis	Nálitek	Nálitek nesmí přesahovat vnější hranu průměru 11.10 mm	
Nekompletní obšřik			
NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS	
Obrázek			
Popis	Deformovaný hmota obšřiku	Hmota obšřiku nesmí být deformovaná.	





Zlato v obštířku

		NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek			
Popis		Zlata šupina v obštířku	Obštířek nesmí vykazovat žádné kontaminace



Deformovaná hrana obštířku			
NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS	
Obrázek			
Popis	Deformovaná hrana obštířku.	Hrana obštířku nesmí být deformovaná.	
Nekompletní a deformovaný obštířek U C59			
NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS	
Obrázek			
Popis	Nekompletní a deformovaný obštířek	Obštířek musí být kompletní a bez poškození a deformací.	







Sloní nohy


	NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek		
Popis	<p>Sloní nohy (rozšířená část na konci plastové čepičky).</p>	<p>Iniciátor po obštriku nesmí vykazovat sloní nohy.</p>




Kratší pin	
NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek	
Popis	<p>Kratší pin. Jeden z pinů byl deformován (zkrácen). Deformace kratšího pinu je skryta v hmotě obštíku.</p> <p>Oba piny musejí být stejně dlouhé.</p>
	


Prasklina / trhlina na povrchu obštířiku		
	SHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek		
Popis	<p>Prasklina / trhlina na povrchu obštířiku. V případě povrchové optické vady nemá trhlina / prasklina vliv na sníženou pevnost a izolaci obštířiku</p>	<p>Obštířik nesmí vykazovat trhliny / praskliny. Povrchové trhliny / praskliny, které nesnižují pevnost a izolaci obštířiku jsou přípustné.</p>
Ostatní		



Deformovaná hrana obštríku	
NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek	
Popis	<p>Deformovaná (sražená) hrana obštríku.</p> <p>Iniciátory po obštríku nesmí vykazovat deformovanou (sraženou) hranu.</p>


Přetok na plastové čepičce	
NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek	
Popis	<p>Přetok na plastové čepičce delší než 1 mm</p> <p>Iniciátor nesmí vykazovat obštrík na plastové čepičce delší než 1 mm.</p>

Ostatní	
---------	--


Otřep na dělicí rovině	
NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek	
Popis	<p style="text-align: center;">Otřepy na dělicí rovině</p> <p style="text-align: center;">Iniciátor nesmí vykazovat žádné otřepy na dělicí rovině</p>

Ostatní	
---------	---

Nečistota na plastové čepičce		
	NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek		
Popis	Nečistota / špína na plastové čepičce.	Iniciátory po obštířku nesmí vykazovat nečistotu na plastové čepičce. Jedna až tři drobné tečky, které nejsou u sebe (jsou umístěny na různých místech plastové čepičky) jsou přípustné.

Opatření	
----------	---

Kratší / deformované piny	
NESHODNÝ (NOK) KUS	
Obrázek	
Popis	<p style="text-align: center;">Naražené piny / kratší piny Deformované piny jsou kratší – deformace skryta v obštriku Konce pinů nejsou zakulacené, ale zploštělé(ohnuté) nárazem.</p>




Vyhlé / vyosené piny



NESHODNÝ (NOK) KUS



SHODNÝ (OK) KUS

Obrázek



Popis	Vyhlé / vyosené piny.	Piny iniciátoru musí být rovné.	
Ostatní			

Ohnutí uprostřed pinu (tvar banánu)			
	NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek			
Popis	Ohnutí uprostřed pinu (tvar banánu).		Piny musejí být rovné.

Křivé piny - rozestup			
	NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek			
Popis	Příliš malý rozestup mezi piny – křivé piny.		Piny musejí být rovnoběžné. Rozestup mezi piny musí být MIN 2.95 MAX 3.25 mm

Ostatní



Degradovaný povrch obštířiku

NESHODNÝ (NOK) KUS



Degradovaný povrch obštířiku

SHODNÝ (OK) KUS



Povrch obštířiku musí být pod lupou bez viditelné degradace obštířiku

NESHODNÝ (NOK) KUS







Degradovaný povrch- není čitelná kavita

SHODNÝ (OK) KUS





Kavita musí být čitelná

Nečistota pod plastovou čepičkou			
		SHODNÝ (OK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek			
Popis	Jsou akceptovatelné drobné tečky.	Málo viditelná drobná tečka je akceptovatelná.	



Nečistota pod plastovou čepičkou			
		SHODNÝ (OK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek			
Popis	Akceptovatelná nečistota na okraji kapsle.	Akceptovatelná nečistota ve hvězdě.	



Nečistota pod plastovou čepičkou			
	SHODNÝ (OK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek			
Popis	Akceptovatelná větší ale méně viditelná nečistota		Akceptovatelná nečistota



Nečistota pod plastovou čepičkou			
	NESHODNÝ (NOK) KUS		NESHODNÝ (NOK) KUS
Obrázek			
Popis	Neakceptovatelná výrazná větší nečistota		Neakceptovatelná výrazná větší tečka

		NESHODNÝ (NOK) KUS		NESHODNÝ (NOK) KUS	
Obrázek					
	Popis	Neakceptovatelná nečistota ve více částech kapsle	Neakceptovatelná nečistota ve více částech kapsle		

		NESHODNÝ (NOK) KUS		NESHODNÝ (NOK) KUS	
Obrázek					
	Popis	Neakceptovatelná nečistota po okraji kapsle	Neakceptovatelná nečistota		

Zamíchání různých kódů			
NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS	
Obrázek			
Popis	Nesmí dojít k pomíchání iniciátorů	Iniciátory musí mít stejné číslo lotu	

Přetok			
NESHODNÝ (NOK) KUS		SHODNÝ (OK) KUS	
Obrázek			
Popis	Díl s přetokem v dělicí rovině	Díl bez přetoku v dělicí rovině	

Deformovaný pin		
	NESHODNÝ (NOK) KUS	SHODNÝ (OK) KUS
Obrázek		
Popis	Ohnutý/ křivý pin	Rovný pin