

POVOLENÍ K ČINNOSTI:

Zpracovatel je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro provádění měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu:

- RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D. (ev.č. SÚJB 268879) - rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/RCHK/4352/2010

Odbornost činnosti je garantována zkouškou zvláštní odborné způsobilosti udělovanou SÚJB. Osoba se ZOZ:

- RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D. - rozhodnutí SÚJB č.j.SÚJB/RCHK/18957/2012 platné do 30.6.2022

PROTOKOL zn. AP180823**o stanovení radonového indexu pozemku ve smyslu vyhlášky
č.422/2016 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů**

CÍL: Stanovení radonového indexu dle § 96 vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů, který slouží jako podklad pro rozhodování o umístění stavby.

TERMÍN MĚŘENÍ: 23.8.2018

ODBĚRATEL:

identifikace: Prost Hodonín s.r.o.

adresa: Brněnská 3497
695 01 Hodonín

IČ: 60701366

DIČ: CZ60701366

INVESTOR:

identifikace: Centrum pro rodinu a

sociální péči Hodonín z.s.
adresa: Štefánikova 288/15, Hodonín

MĚŘENÝ POZEMEK:

okres: Hodonín

obec: Hodonín

parc.č.: st 992/1

kat. území: Hodonín

lokalita (ulice): ul. Brněnská č.p. 1518/16

účel výstavby: rek. a přístavba denního stacionáře

HODNOCENÍ:

Pro pozemek (identifikace výše) byl – ve smyslu zákona č.263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.422/2016 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů – stanoven radonový index:

N Í Z K Ý

Zdůvodnění včetně výsledků měření je uvedeno v následujícím.

METODA MĚŘENÍ:

Měření a vyhodnocení výsledků bylo provedeno podle metodiky, zpracované zhotovitelem a schválené SÚJB Praha v rámci povolení pro danou činnost. Metodika vychází a je v souladu s následujícími dokumenty:

- [1] Zákon č.263/2016 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- [2] Vyhláška SÚJB č.422/2016 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- [3] Metodika měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách, na stavebních pozemcích a ve stavebních materiálech a vodě. Doporučení SÚJB, ÚJI Zbraslav, 1998.
- [4] Dodatek k doporučení SÚJB [3]. Praha, 2002.
- [5] Stanovení radonového indexu pozemku. Metodika SÚJB, Praha, 2004.

Stanovení kategorie radonového indexu pozemku vychází z posouzení naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a koeficientu plynopropustnosti k zemin pozemku. V různých místech půdorysu stavby a nejbližším okolí (rovnoměrně rozloženy) bylo odebráno několik vzorků půdního vzduchu z hloubky cca 0,8 m do detekčních Lucasových komůrek. Objemová aktivita radonu byla zjišťována měřením alfa aktivity těchto vzorků. Měřeno bylo přístrojem LUK 3. Zároveň byl v těchto bodech pomocí propustoměru JOK určen koeficient propustnosti přepočtem ze změřené doby nasávání půdního vzduchu.

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

Pro měření bylo použito následujícího přístrojového vybavení:

Název a výrobce	Kalib./ověř. list	Doba platn.
LUK3R, SMM ing. J. Plch, Praha	č.5622, AMS 113, Milín	2019
propustoměr JOK, Radon v.o.s.	bez kalibrace	
Electro-term TM99A, Cooper, USA	č.504/98, kal. labor. MESIT QM	bez omezení
dozimetr PM1203M, Polimaster, Minsk, Bělorusko	srovnávací měření	bez omezení

Metrologická kvalita měřidel, správnost pracovních postupů a vyhodnocení měření je zaručena dodržováním programu zabezpečení jakosti, zpracovaným zhotovitelem a schváleným SÚJB Praha v rámci povolení.

VELIČINY, JEJICH ZNAČKY A UŽITÉ JEDNOTKY A DALŠÍ SYMBOLY:

Pro měření bylo použito následujících fyzikálních veličin:

veličina	značka	jednotka
objemová aktivita radonu	c_A	[kBq/m ³]
koeficient propustnosti	k	[m ²]
čas	t	[s]
teplota	T	[°C]

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ:


Soubory naměřených hodnot c_A a k byly statisticky zpracovány. Soubory jsou popsány maximální, minimální a průměrnou hodnotou a směrodatnou odchylkou. Výslednou hodnotou daných veličin, která charakterizuje pozemek, je u obou souborů tzv. třetí kvartil (neboli 75% kvantil). Hodnoty jsou označeny c_{A75} a k_{75} . Jedná se o i -tou nejmenší hodnotu v příslušném statistickém souboru, přičemž i je vypočteno podle vztahu (n je počet hodnot)

$$i = \text{celá část } (0,75 * n + 0,25)$$

Pro určení radonového rizika pozemku je použito modelu radonového potenciálu pozemku RP . Model spočívá ve výpočtu RP pomocí hodnot c_{A75} a k_{75} podle vztahu

$$RP = (c_{A75} - 1) / (-\log k_{75} - 10)$$

Pomocí hodnoty RP je stanoven radonového indexu pozemku podle následujícího grafu a tabulky.

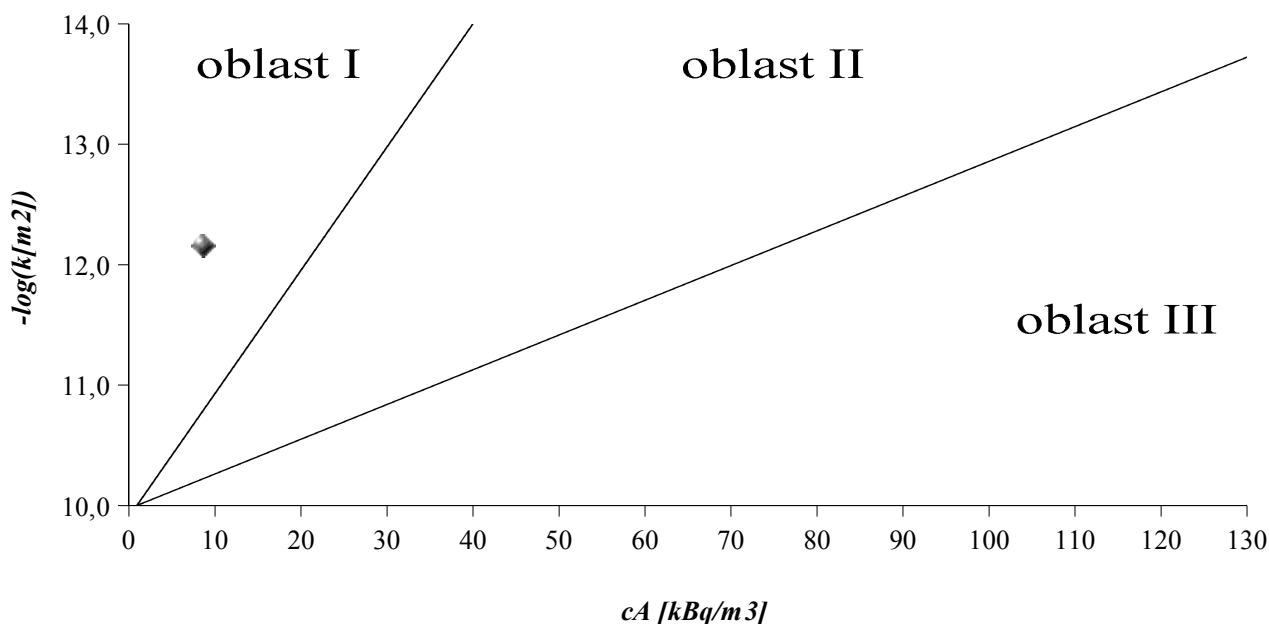

Graf 1 Oblasti radonového potenciálu. Zařazení naměřených hodnot do oblastí.

rozsah radon. potenciálu RP	oblast I ($RP < 10$)	oblast II ($10 \leq RP < 35$)	oblast III ($RP \geq 35$)
kategorie radonového indexu	nízká	střední	vysoká

Tab. 1 Kategorie radonového indexu podle oblastí radonového potenciálu.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:

soubor dat:	c_A [kBq/m ³]	k [10 ⁻¹³ *m ²]
počet měření n	15	
maximální hodnota x_{max}	14,5	11,7
minimální hodnota x_{min}	3,2	2,5
průměrná hodnota x_{prum}	7,3	5,5
směrodatná odchylka σ_x	3,0	2,5
3. kvartil x_{75}	8,7	7,0

radonový potenciál RP	3,5
-------------------------	-----

PODMÍNKY MĚŘENÍ:



Povětrnostní podmínky v době měření:

Po dobu měření bylo slunečno, mírný vítr, bez srážek. Teplota byla cca 29°C.

Povětrnostní podmínky v době týden před měřením (zdroj www.weatheronline.co.uk, observatoř Brno):

období	počasí	srážky	vítr
16. srpen 2018	polojasno	bez srážek	mírný vítr
17. srpen 2018	slunečno	bez srážek	slabý vítr
18. srpen 2018	skoro jasno	bez srážek	mírný vítr
19. srpen 2018	slunečno	bez srážek	mírný vítr
20. srpen 2018	skoro jasno	bez srážek	mírný vítr
21. srpen 2018	polojasno	bez srážek	mírný vítr
22. srpen 2018	skoro jasno	bez srážek	čerstvý vítr

Maximální a minimální teploty 14 dní před měřením (zdroj www.weatheronline.co.uk, observatoř Brno):

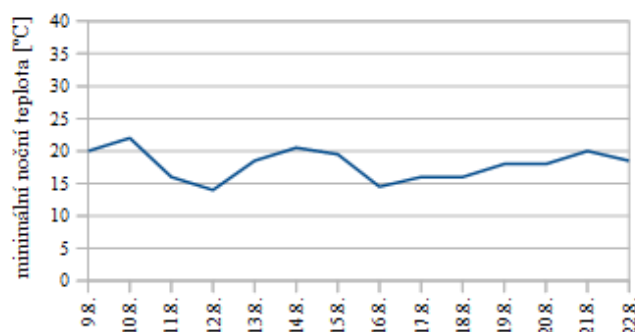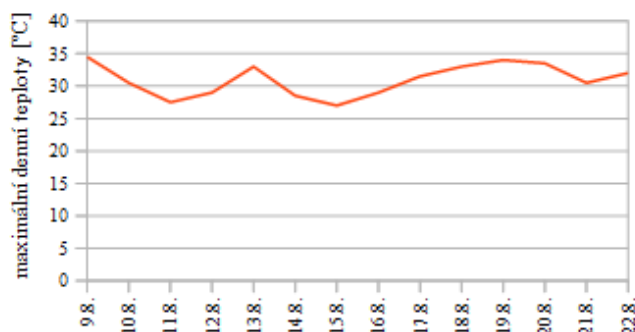

Charakteristika pozemku:

Regionální geologická situace:	Dolnomoravský úval (Vídeňská pánev, region Západopanonská pánev)
Typ hornin v oblasti:	oblast kvartérních nezpavlněných sedimentů (navátý písek)
Celková situace:	pozemek je umístěn na rovině, v zástavbě, na místě je stávající objekt k přístavbě
Povrch pozemku:	vyschlý, s hustým travnatoplevelnatým porostem, část udusaný, bez porostu
Vrchní část půdního profilu:	humózní zemina s rostlinnými zbytky, část navážka zeminy
Spodní vrstvy (do cca 80 cm):	hlinitopísčité půda
Subjektivní zhodnocení:	pozemek lze charakterizovat vysokou propustností pro vodu a plyny

MĚŘENÍ: 23.8.2018 **PROVEDL:** RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.

PROTOKOL: 25.8.2018 **PROVEDL:** RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.

PODPISY:

RAZÍTKO:

RNDr. Tomáš RÖSSLER, Ph.D.
Doloplazy 176
78356 DOLOPLAZY
tel. 606280006, rossler.t@seznam.cz
IČ: 62824325